

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления

Утверждено

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

на ремонт, модернизацию тира и укрепление КХО

Дата составления: «21» октября 2026 г.

Место составления: Республика Казахстан, г. Астана, Трасса Астана-Караганда 11/2

Объект: Стрелковый тир и комната хранения оружия (КХО)

Комиссия в составе:

- **Председатель комиссии:** Руководитель управления Жандарбеков М.Б.

- **Члены комиссии:**

1. Главный инженер по государственным закупкам Файзулла Е.М.
2. Эксперт Тлегенов К.С

произвела визуальный и технический осмотр помещений стрелкового тира и КХО. В ходе осмотра комиссия установила несоответствие объекта нормам безопасности МВД РК, баллистическим требованиям и правилам технической укреплённости, а также выявила следующие дефекты:

№ п/п	Наименование конструктивных элементов, узлов и помещений	Описание выявленных дефектов, повреждений и несоответствий нормам безопасности	Ед. изм.	Кол-во	Рекомендуемые виды ремонтных, строительных и специальных работ
1	Помещение тира (Пол)	Полное истирание, глубокие сквозные повреждения и отслоение старого резинового покрытия.	кв.м	150	Демонтаж старого резинового покрытия. Сбор, вынос и погрузка мусора.
		Высокий риск рикошета и травмирования. Наличие строительного мусора.	т	1.5	
2	Стрелковая зона (Фронтальная стена)	Отсутствие или критический износ пулеулавливающего занавеса. Прямое попадание пуль в несущие конструкции вызывает рикошет и разрушение стен.	кв.м	800	Заготовка резиновой дорожки «Ёлочка» и расходных материалов. Монтаж антирикошетного полотна.
			компл.	1	
3	Мишенная зона (Основной пулеулавливатель)	Полное разрушение деревянной обшивки пулеулавливателя.	т	1	Изготовление и монтаж несущего металлокаркаса. Устройство новой обшивки из толстостенной доски. Засыпка очищенного песка.
		Высыпание песка.	т	1	
		Металлический каркас деформирован и не держит баллистическую нагрузку.	кв.м	200	
			куб.м	15	
4	Входная зона и бытовые помещения тира	Износ напольного покрытия, трещины, сколы цементной стяжки, несоответствие санитарно-гигиеническим нормам для спец. помещений.	кв.м	60	Подготовка и выравнивание основания. Укладка износостойкого керамогранита (кафеля) на усиленный клей.
			компл.	1	
5	Комната хранения оружия (КХО)	Техническая укреплённость стен и оконных проемов не соответствует актуальным требованиям МВД РК.	компл.	1	Изготовление пулеулавливающего бункера с засыпкой 7т песка. Сварка броневой

		Защитные барьеры пуленепробиваемости отсутствуют.			стали (сплошные швы, УЗК). Обшивка стен и окон листами 8 мм на высоту 2.5 м.
6	Спец. баллистический контроль	Отсутствие сертифицированного оборудования для безопасного контрольного отстрела оружия при проверках и инспекциях.	компл.	1	Проведение баллистических тестов, выдача актов для МВД. Установка устройства для отстрела патронов (4,5–11,43 мм).
			шт	1	

 
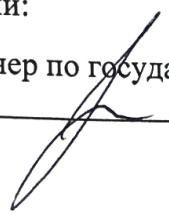
Заключение комиссии:

Выявленные дефекты препятствуют безопасной эксплуатации объекта и проведению стрельб. Дальнейшее использование помещений без устранения указанных недостатков категорически запрещено нормами безопасности. Требуется проведение полного комплекса ремонтных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ согласно локальной смете.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: Руководитель управления /  / Жандарбеков М.Б.

Члены комиссии:

1. Главный инженер по государственным закупкам /  / Файзулла Е.М.
2. Эксперт /  / Тлегенов К.С.
М.П.